

ГАРАНТИЯ

На все оборудование EXPERTO предоставляется гарантия сроком 12 месяцев с даты выставления счета, если иное не согласовано в письменной форме.

Данная гарантия применяется только в том случае, если оборудование установлено, эксплуатируется и обслуживается в соответствии с письменными рекомендациями EXPERTO.

Гарантия распространяется на все дефекты материала, изготовления и замены. Данная гарантия предоставляется при условии предоплаты возврата оборудования, признанного дефектным, для проверки заявленного дефекта. Если заявленный дефект будет подтвержден, мы бесплатноотремонтируем или заменим любые дефектные детали. Оборудование будет возвращено с предоплатой транспортировки. Эта гарантия не дает права требовать компенсации за ущерб, прямо или косвенно причиненный нашим оборудованием людям или объектам, или вмешательство со стороны покупателя или третьих лиц. Гарантия не распространяется на детали, подверженные нормальному износу.

Гарантия аннулируется, если:

- Нет заполненной формы (в приложении);
- В случае неуплаты или невыполнения условий договора;
- Ремонт и модификация без нашего разрешения;
- Вскрытие оборудования;
- Повреждения, вызванные неправильным использованием, отсутствием обслуживания, падениями или другими причинами, не относящимися к нормальным рабочим функциям.

В случае возникновения вопросов, заполните, пожалуйста, форму и отправьте на info@prom-lak.ru.

Специалисты технической поддержки свяжутся с вами.

СЕРИЙНЫЙ № _____

ДАТА ПРОДАЖИ: _____

ПЕЧАТЬ И ПОДПИСЬ: _____

Заполняется при продаже дилером

Mod.

Experto PT101



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ КРАСКОНАГНЕТАТЕЛЬНЫЙ БАК 10 Л

Experto PT101



Страна производства – Италия

Срок хранения - не ограничен. Срок эксплуатации - не ограничен.

Дата производства _____ 2021г.

Гарантия: 12 мес.

Импортер в РФ и СНГ: ООО «Промлак» Санкт-Петербург,

ИНН 7814647030 www.prom-lak.ru

Инструкция по эксплуатации и ремонту

Следующее руководство по техническому обслуживанию и эксплуатации является неотъемлемой частью машины и всегда должно быть доступно для персонала, отвечающего за ее использование и техническое обслуживание. Оператор и персонал, ответственный за обращение с машиной, должны знать содержание руководства. Описания и иллюстрации в руководстве не считаются обязательными.

Часть 1

1.1 УПАКОВКА

Агрегат упакован в картонную коробку. Все дополнительные компоненты (трубки, всасывающие компоненты, нагнетательный бак) помещаются вместе с машиной в одну и ту же картонную коробку.

Коробка довольно легкая, ее можно поднимать вручную; это предотвратит любые удары, которые могут повредить машину внутри нее



1.2 ТРАНСПОРТИРОВКА

Для транспортировки агрегата используйте тележку. Не перевозите более одного предмета за раз. Предупреждение: упаковка бака на тележке имеет высоту не более 1000 мм и ширину не более 700 мм.

1.3 ХРАНЕНИЕ

При транспортировке и хранении оборудования убедитесь, что температура окружающей среды составляет от -15 до 40 ° C, если транспортировка или хранение длится 24 часа или менее, не превышает 50 ° C, иначе устройство может быть повреждено. Если возникает необходимость в хранении оборудования, убедитесь, что влажность в зоне хранения остается от 30 до 80%

Часть 2

2.1 ОПИСАНИЕ

Оборудование, описанное в этом руководстве, представляет собой сосуд высокого давления, который позволяет использовать любой тип материала.

Это оборудование позволяет доставлять такие продукты, как масла, клеи и краски, а также специальные: с текстурой «апельсиновая корка», рельефный, цветной.

Также возможно нанесение покрытия на изделия малого и среднего размера и использование в приложениях, в которых требуется высокий уровень обработки поверхности.

2.2 ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Пневматическая система находится под давлением от 0 до 4 бар.

Уплотняющая прокладка изготовлена из EPDM, специального материала, который обеспечивает хорошее уплотнение для растворителей с превосходной эластичностью.

Модель	Объем л	Давление воздуха на входе, макс. bar	Выходное макс давление, бар
Experto PT101	10	10	3,9

2.3 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Сосуды под давлением предназначены для покрытия черных металлов, дерева, пластика, тканей, кожи или для распределения и распределения даже плотных продуктов, абразивных и / или слегка агрессивных.

Распыляемая продукция:

- краски, текстура апельсиновая корка, тисненные, цветные
- растворители, чернила
- масла и смолы
- клеи и др.

Оборудование для использования с определенными продуктами должно быть получено одобрение производителя и возможная адаптация технических характеристик завода для обработки таких продуктов.

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЭТО УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПОДАЧИ ВОСПЛАМЕНЯЮЩИХСЯ ИЛИ ОЧЕНЬ ТОКСИЧНЫХ ПРОДУКТОВ, ТАКИХ КАК БЕНЗИН, ГЕРБИЦИДЫ, ПЕСТИЦИДЫ и т. д.

ЧАСТЬ 3

3.1 НАЧАЛО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Перед использованием устройства убедитесь, что поверхность бака не была повреждена из-за условий транспортировки или хранения. Также убедитесь, что все заказанные опции и все стандартные компоненты находятся внутри упаковки.

ВНИМАНИЕ

Не размещайте оборудование рядом с воспламеняющимися продуктами.



3.2 СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ШЛАНГИ

Не превышайте максимальное давление, указанное производителем шлангов

3.3 ХРАНЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

Если возникает необходимость в хранении оборудования в течение определенного времени, соблюдайте следующие инструкции:

- Отсоедините агрегат от линии сжатого воздуха.
- Тщательно очистите установку от остатков краски.
- Добавьте разбавители в шланги.
- Накройте устройство водонепроницаемой пленкой.

Храните устройство в сухом месте. Для сохранения всех механических компонентов температура в помещении должна быть от 15 ° C до 40 ° C (от 59 ° F до 104 ° F).

3.4 ДЕМОНТАЖ

Всякий раз, когда возникает необходимость демонтировать окрасочный агрегат, обязательно соблюдайте несколько основных правил по защите окружающей среды.

Защитные покрытия, гибкие трубы, пластмассовые или неметаллические материалы следует демонтировать и утилизировать отдельно. Машина НЕ СОДЕРЖИТ ЗАГРЯЗНЯЮЩИЕ МАСЛА, но остатки краски необходимо утилизировать на разрешенных площадках для утилизации отходов.



ЧАСТЬ 4

4.1 БЕЗОПАСНОСТЬ В ПРОЦЕССЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Для использования устройства необходимо СТРОГО СОБЛЮДАТЬ меры предосторожности и критерии безопасности, изложенные ниже.

УБЕДИТЕСЬ, ЧТО:

- Оператор всегда надевает перчатки и защитные респираторные маски;
- Все компоненты системы не изношены и не повреждены;
- Фитинги и соединения фильтров герметичны.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- При работе с оборудованием всегда используйте защитные перчатки, маски, фильтры.
- Если устройство используется с красками и растворителями, необходимо учитывать, что они легко воспламеняются, поэтому используйте систему в хорошо проветриваемых помещениях и избегайте любых действий, которые могут вызвать пожар.
- Проверьте химическую совместимость продуктов, которые будут использоваться
- Использование продуктов, содержащих органические растворители, может вызвать отравление из-за выделения токсичных паров.

ВАЖНО

Растворители, такие как трихлорэтан и хлорметилен (дихлорэтан), могут химически реагировать с алюминием, из которого в основном состоят насос и распылитель, вплоть до опасных взрывов. Рекомендуем всегда внимательно читать паспорт на продукт, который вы хотите нанести, избегая использования материалов, содержащих этот тип растворителя. Не используйте хлорированные растворители для очистки и / или разбавления краски. Используя регенерированные растворители (разбавители для очистки), убедитесь, что они не содержат кислот (предназначенных для регенерации): такие кислоты вызывают коррозию аэрографа и насоса.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ прибор с растворителями, ГАЛОГЕННЫМИ УГЛЕВОДОРАМИ (например, этилхлоридом, трихлоридом и т. Д.), Которые могут вызвать взрыв при контакте с алюминиевыми деталями или гальванически обработанными материалами.

ЧАСТЬ 5

5.1 ПЕРИОДИЧЕСКИЕ И ПРОФИЛАКТИКИ

Правильное техническое обслуживание имеет основополагающее значение для увеличения срока службы оборудования, идеальных условий работы и высокой эффективности, а также обеспечивает безопасное время с точки зрения функциональности. Рекомендуется проводить обслуживание обученным персоналом.

Персоналу следует предоставить индивидуальные средства защиты, которые обычно используются для аналогичных операций, и соблюдать процедуры безопасности, описанные в следующей главе.

5.2 ПРАВИЛА ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Основные меры предосторожности, которые следует соблюдать во время технического обслуживания машины:

- Отключите подачу воздуха перед тем, как снимать какую-либо часть агрегата или производить любую замену комплектующих.
- Не носите кольца, часы, цепочки, браслеты и т. Д. во время технического обслуживания.
- Всегда используйте средства индивидуальной защиты (перчатки, очки, защитную обувь).
- Используйте только оригинальные запчасти.
- Не используйте для чистки открытый огонь, наконечники или булавки.
- Не курить

5.3 ЧИСТКА

Очистку внешних поверхностей агрегата необходимо проводить в конце каждого рабочего дня или, по крайней мере, в конце каждого рабочего дня. Это позволяет поддерживать агрегат в хорошем состоянии.

Части, которые необходимо содержать в чистоте:

- Опора насоса и манометры.
- Корпус насоса и трубы.

Для очистки снаружи просто используйте мягкую ткань, смоченную в растворителе или растворе моющего средства.

5.4 ПЛАНОВОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Чтобы поддерживать эффективность установки, ее следует очищать в конце каждой работы и периодически проверять двойные фитинги шлангов и заменять их в случае износа или повреждения.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Выполняйте техническое обслуживание ТОЛЬКО БАКА БЕЗ ВОЗДУХА.

Чтобы отключить машину от источника питания, закройте насос впускного воздушного клапана и отсоедините основную силовую трубку.

ЧАСТЬ 6

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

A - Перед каждой операцией проверяйте, что все клапаны закрыты.

B - Ослабьте все клеммы, освободите и снимите крышку.

C - Вставьте ведро продукта вместе с банкой (пять кг) или вылейте содержимое прямо в бак.

D - Установите крышку на место, стараясь не повредить внутреннюю прокладку, и совместите точки крепления с крышкой. терминалы.

E - Затяните клеммы, равномерно затягивая их между собой.

F - Подключить сжатый воздух к клапану; шланг подачи воздуха - пистолет к крану и трубку в «Rilsan» к продувочному клапану.

G - Откройте клапан, отрегулируйте выпуск продукта через ручку редуктора 6, проверив давление, убедитесь, что манометр показывает давление не превышающее 3,6 бар. Избыточное давление немедленно сбрасывается из предохранительного клапана

H - Держите распылитель и откройте клапан подачи материала 3 (никогда не направляйте сопло на людей)

I - Для правильного давления продукта нажмите и потяните курок краскопульта, затяните ручку регулятора давления и убедитесь, что струя (не распыленная из-за недостатка воздуха) выходит за пределы сопла на 2-3 см, прежде чем начать падение под действием силы тяжести;

1 - Если вы выходите за пределы, снизьте давления, медленно откручивая ручку регулятора давления воздуха.

2 - Если струя капает сразу после сопла пистолета, закрутите ручку регулятора давления.

Примечание: во время этих шагов после каждой регулировки дождитесь, чтобы редуктор стабилизировал давление в резервуаре перед тем сделать еще один тест.

L - Чтобы настроить давление наддува продукта, откройте кран, чтобы подать воздух в пистолет.

M - Чтобы завершить работу или заправить бак, закройте все краны, откройте сливной кран, слейте воду и подождите, пока бак опустошится.

N - Откройте крышку, как при операции B, снимите ведро, вылейте из него оставшийся продукт и промойте его разбавителем.

O - Налейте растворитель или промывочный растворитель в ведро или в ведро и выполните шаги D-E-F-G-H, пропустив растворитель через шланги и пистолет.


По окончании мытья закройте все краны и слейте из крана воздух.

Примечание: во избежание высыхания красочного осадка, оставления трубок и дна резервуара для растворителя, которые будут загружены, когда вам придется вернуться к работе. Вместо этого продукт может храниться в резервуаре и в трубах в течение нескольких дней, если это не каталитический тип, поскольку в этом случае систему необходимо очистить до времени отверждения.

Эта система должна использоваться только в тех целях, для которых она была построена и спроектирована. Любое вмешательство или неправильное использование аннулирует гарантию, что производитель несет ответственность за ущерб людям или имуществу.

Часть 6

СХЕМА КРАСКОНАГНЕТАТЕЛЬНОГО БАКА ЭКСПЕРТО РТ101

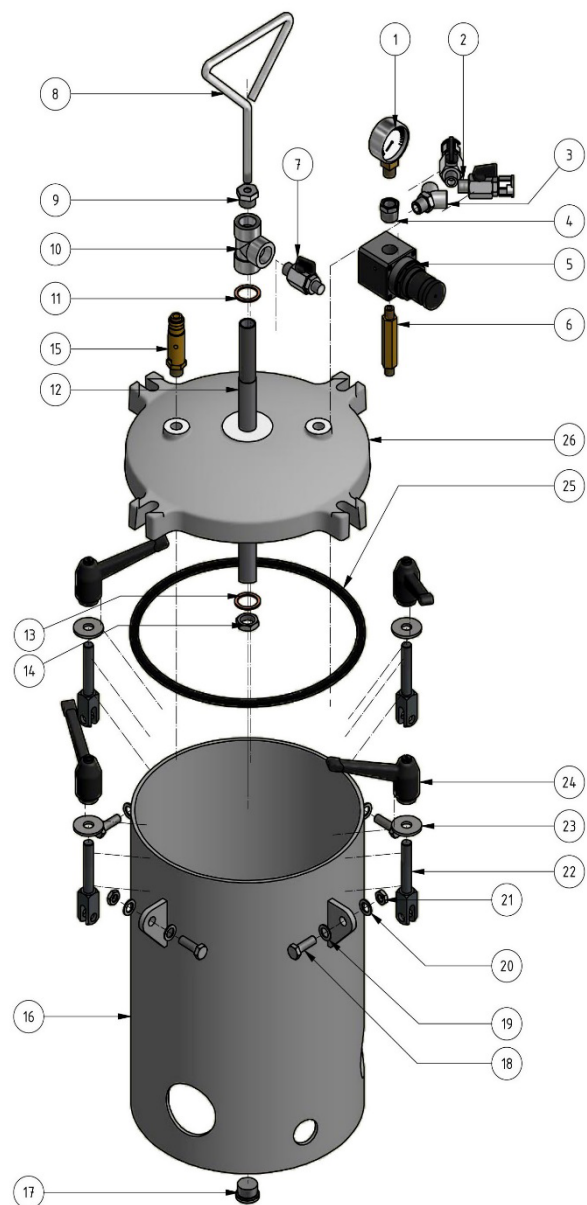

Experto RT101

ПОЗ	ОПИСАНИЕ
1	МАНОМЕТР
2	1/4"/ОБРАТНЫЙ КЛАПАН
3	1/4"/ПЕРЕХОДНИК
4	ПЕРЕХОДНИК F-M 1/4" 3/8"
5	РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ
6	УДЛИНИТЕЛЬ РЕГУЛЯТОРА
7	ШАРОВЫЙ КРАН
8	РУЧКА
9	ПЕРЕХОДНИК F-M M8 3/8"
10	ТРОЙНИК «Т» образный
11	УПЛОТНЕНИЕ
12	ЗАБОРНЫЙ ШЛАНГ
13	ПРОКЛАДКА
14	ФИКСИРУЮЩАЯ ГАЙКА 3/8"
15	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН 1/4"
16	БАК
17	ЗАГЛУШКА 1/2"
18	БОЛТ
19	ШАЙБА
20	ШАЙБА
21	ГАЙКА
22	ПРИЖИМНАЯ ШПИЛЬКА
23	ШАЙБА
24	ФИКСИРУЮЩАЯ РУЧКА
25	УПЛОТНЕНИЕ КРЫШКИ
26	КРЫШКА